

## Receptor StarFire™ 3000

### Problemas remediados:

**Resuelto - Los receptores móvil de StarFire™ 3000 mRTK y los receptores móvil StarFire™ 3000 que funcionan fuera de las estaciones de base de RTK StarFire™ 6000 están en modo auxiliar/RTK-X:** Una actualización al nuevo software 2.41.G o 2.70A soluciona este problema. Aunque las versiones de software aparecen diferentes, incluyen la misma solución para este problema y la única diferencia entre ellas es el número de versión.

---

## Receptor StarFire™ 6000

### Problemas remediados:

**StarFire™ 6000 no se llena en el VT:** Cuando se gira la llave de contacto, pero el motor continúa apagado, la información del StarFire™ 6000 se llena en el VT de la pantalla. Luego, cuando se arranca el motor, el StarFire™ 6000 ya no aparece en el VT. Este problema ha sido resuelto con la versión 4.20K.

---

## AutoTrac™ Universal (ATU) 300

### Problemas remediados:

**Problemas de rendimiento a velocidades bajas o en colinas:** Este lanzamiento soluciona el problema donde la ATU 300 no podía adquirir la línea de guiado a bajas velocidades (0,5-1,8 km/h) en suelo plano o en colinas.

**Índice de dirección sin guardar después de un ciclo de alimentación:** El software anterior en los tractores de 2 orugas no estaban guardando el índice de dirección durante un ciclo de alimentación. Este lanzamiento soluciona este problema.

---

## Unidad de control de dosis GreenStar™

### Problemas remediados:

**Separación en mapa de aplicación "Tal como se aplicó":** Este lanzamiento soluciona una separación o salto en el mapa de cobertura "Tal como se aplicó" de la unidad de control de dosis cuando se usa en máquina de respuesta rápida (tiempos bajos de activación/desactivación). Se encontró que al entrar a la pasada, la unidad de control de dosis aplicaba en el tiempo correcto pero tenía un retraso al enviar el mensaje de documentación a la pantalla, dejando una separación en el mapa de cobertura.

---

## **Controlador de aplicación 1120**

### **Problemas remediados:**

**Terminal virtual (VT) no aparece en la pantalla:** Específico para Estación meteorológica móvil, este lanzamiento soluciona el problema donde el controlador de aplicación VT no aparece en la pantalla.

---

### **Aviso de distribución**

Éstas son las notas de distribución de la actualización de software para las pantallas GreenStar™ 3 2630 y sus productos relacionados. Las notas de distribución se hallan en [www.stellarsupport.com](http://www.stellarsupport.com). Nota: El uso del software por su parte está sujeto al acuerdo de licencia de usuario que se incluye con el software.

**Copyright © 1996-2019 Deere & Company**